

# Цифровой измеритель сопротивления заземления UT521.



## Содержание

1. Меры безопасности -2
2. Назначение -3
3. Дополнительные возможности -3
4. Основные технические характеристики -3
5. Комплектность -4
6. Органы управления и принадлежности -5
7. Принцип действия -6
8. Подготовка к измерениям -7
9. Проведение измерений по 3-х проводной схеме -8
10. Упрощенные измерения по 2-х проводной схеме -10
11. Обслуживание и Ремонт -10
12. Приложение 1. Информация о дистрибьюторе, сервис, поверка, гарантия -11
13. Приложение 2. Сертификат официального дистрибьютора -12
14. Приложение 3. Сертификат о внесении в реестр СИ РК -13

### 1. Меры безопасности.

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией и руководством по безопасности.

Полностью прочтите и изучите руководство по эксплуатации .

Храните данное руководство в легкодоступном месте , чтобы в любой момент можно было его найти в случае необходимости .

При использовании прибора, пользователь должен следовать процедуре работы так , как отмечено в руководстве по эксплуатации.

Следуйте всем соответствующим указаниям по безопасности, в противном случае это может привести к аварии или повреждению прибора.

Информация , отмеченная знаком опасности "  " имеет особенно важное значение в этом руководстве и пользователь должен обратить на это внимание.



#### **Опасность.**

- Не используйте прибор во взрывоопасной среде, это может привести к возгоранию и взрыву.
- Не используйте прибор в среде с повышенной влажностью и не выполняйте какой-либо работы с влажными руками.
- Не используйте прибор за пределами установленного диапазона.
- Не открывайте батарейный отсек во время измерений .



#### **Предупреждение.**

- Не используйте прибор, если он поврежден или имеет нарушения корпуса и изоляции .
- Не разбирайте прибор самостоятельно. Если он нуждается в ремонте, пожалуйста, обращайтесь в сервисы послепродажного обслуживания или к нашим агентам.
- Не меняйте батареи и не открывайте батарейного отсека, когда прибор мокрый. Протрите насухо мягкой тканью корпус прибора перед дальнейшим использованием.
- Убедитесь, что прибор выключен при смене батареи или открытии отсека аккумулятора.

 **Осторожно.**

- Убедитесь перед измерением, что тестовые провода подключены к соответствующему разъему.
- Извлеките батарею из прибора, если он не используется в течение длительного времени.
- Не используйте и не храните прибор при экстремальных температурах и влажной среде.
- Мягкой тканью, смоченной мягким моющим средством очищайте поверхность прибора.
- При обслуживании не используйте абразивных материалов и растворителей .
- Протрите прибор насухо перед хранением.

Этот прибор имеет следующие символы, обратите внимание на них при использовании:

 выявляет опасности, предупреждения, требует особого внимания .

 указывает на двойную или усиленную изоляцию

 указывает на наличие переменного тока АС .

 Заземление

 Соответствует стандартам Европейского Союза

## 2. Назначение

Прибор оснащен микроконтроллером с высокой точностью и надежностью, и может измерять параметры различных заземляющих систем электрических установок, устройств грозовой защиты , распределительных устройств и т.д... Кроме того, он может выполнять измерение переменного напряжения помех в земле .

(Примечание: Прибор не должен использоваться в экстремальных погодных условиях , таких как дождь, гроза , чрезмерно низкие или высокие температуры т.д.)

## 3. Дополнительные возможности

- 3.1 Подсветка дисплея .
- 3.2 Запись в память до 20 значений измерений .
- 3.3 Функция экономии энергии за счет автоматического отключения.
- 3.4 Возможность проведения измерений двумя методами : по точной 3-проводной схеме измерения и упрощенной 2-проводной схеме измерения.
- 3.5 Индикация отсутствия соединения разъемов С или Е , на дисплее "- - - -  $\Omega$  " .
- 3.6 Индикация выхода за пределы измерений - «OL»
- 3.7 Возможность измерения переменного напряжения флуктуаций и помех
- 3.8 Двойная усиленная изоляции для безопасности.
- 3.9 Возможность удержания последних показаний на дисплее ( функция HOLD )
- 3.10 Индикация разряда батарей питания

## 4. Основные технические характеристики

4.1 Рабочая температура  $20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  и относительная влажность воздуха  $\leq 75\%$  :

| Диапазон                 | Измеряемый диапазон    | Наилучшая точность   |
|--------------------------|------------------------|--|
| Переменное напряжение    | 0 В ~ 200 В (50/60 Гц) | $\pm(1.0\% + 4)$   |
| Сопротивление заземления | 20 Ом                  | $\pm(2.0\% + 10)$ предел 20 Ом   |
|                          | 200 Ом                 | $\pm(2.0\% + 3)$ предел 200 или 2000 Ом  |
|                          | 2000 Ом                | Вспомогательное $R_3$ 500 Ом ( $\pm 5\%$ ), при напряжении помех $\leq 10$ В (перемен) |

4.2 Соответствие стандартам :

МЭК 61010-1 CATIII 600В уровень загрязнения: II , МЭК 61557-1,5 , МЭК 61010-2-31

4.3 Методы измерения:

(1) По падению напряжения между заземлением и вспомогательным потенциальным электродом ( 3-х проводная схема ) при протекании тока от вспомогательного токового электрода .

(2) Измерение сопротивления заземления (2-х проводная схема ) с помощью эталонного .  
Частота тестового напряжения : около 820 Гц, ток: около 3.2 мА на диапазоне 20 Ом.

4.4 .Условия работы:

Температура: 5 °С ~ 40 °С

Относительная влажность: ≤ 80% (без тумана)

Высота над уровнем моря: ≤ 2000 метров

4.5.Условия хранения:

Температура: -20 °С ~ 60 °С , Относительная влажность: ≤ 75%

4.6 Источник питания: 1.5V элементы питания ,тип АА , 6 шт.

4.7 Защита от перегрузок:

Сопротивление заземления: 200 В переменного тока (10 секунд)

Напряжение помех : 400 В переменного тока (30 секунд)

4.8 Сопротивление изоляции - не менее 20 МОм.

4.9 Габариты: 160мм x70.5мм x100мм.


4.10 Вес: около 560г.

## 5. Комплектность

|  |        |
|--|--------|
| Измерительный прибор   | - 1шт  |
| Зеленый тестовый провод 5 метров для 3-х проводной схемы               | -1 шт  |
| Желтый тестовый провод 10 метров для 3-х проводной схемы               | -1 шт  |
| Красный тестовый проводов 20 метров для 3-х проводной схемы            | -1 шт  |
| Вспомогательные электроды для 3-х проводной схемы                      | -2 шт  |
| Зеленый тестовый провод 1,6 м для 2-х проводной схемы                  | - 1 шт |
| Красный тестовый провод с двойным наконечников для 2-х проводной схемы | – 1шт  |
| 1.5V щелочная батарея (АА) ( установлены в измерительный прибор )      | -6 шт  |
| Сумка для переноски  | -1 шт  |
| Ремень для измерительного блока  | - 1шт  |
| Инструкция   | -1 шт  |

## 6. Органы управления и принадлежности


- 1 - ЖК-дисплей
- 2 – кнопка LIGHT/LOAD ( Подсветка /Загрузка данных из памяти )
- 3 – Кнопка HOLD/SAVE ( Удерживать /Сохранить данные в памяти )
- 4 - Кнопка TEST
- 5 – Поворотный переключатель.
- 6 – Входные гнезда .
- 7 – Комплект проводов для 3-проводных измерений
- 8 – Комплект проводов для 2-проводных измерений
- 9 – Вспомогательные электроды

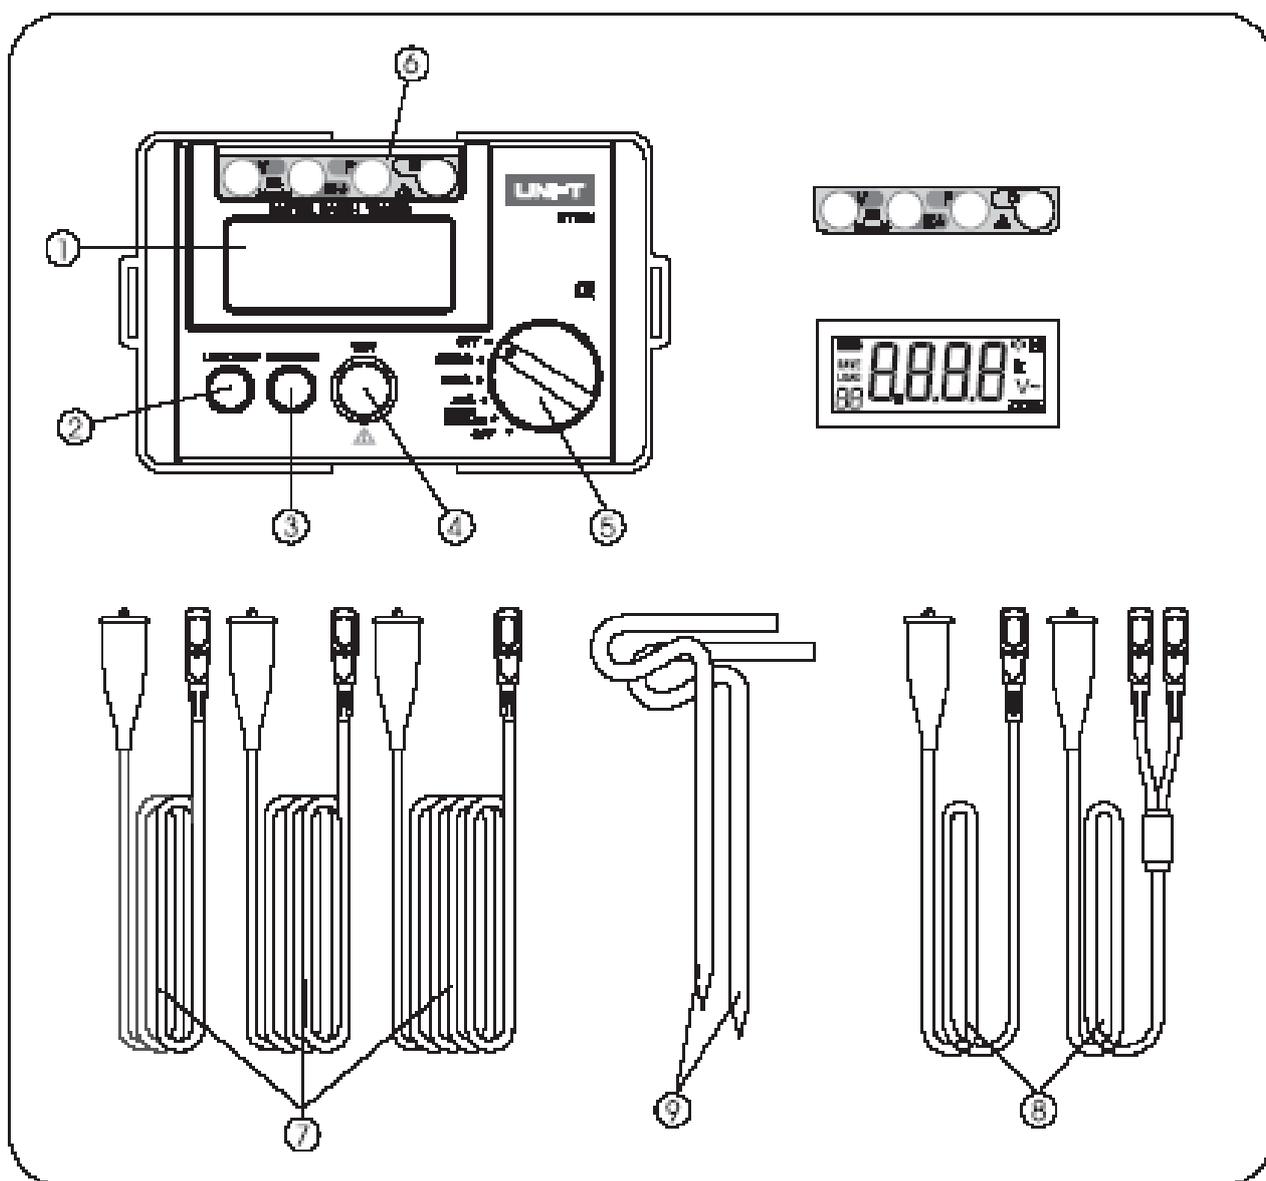

## 7. Принцип действия


Прибор допускает 2 типа измерений

7.1. При 3-х проводной схеме измерения прибор генерирует переменное напряжение через разъем С, подключенный к токовому вспомогательному электроду, благодаря чему между

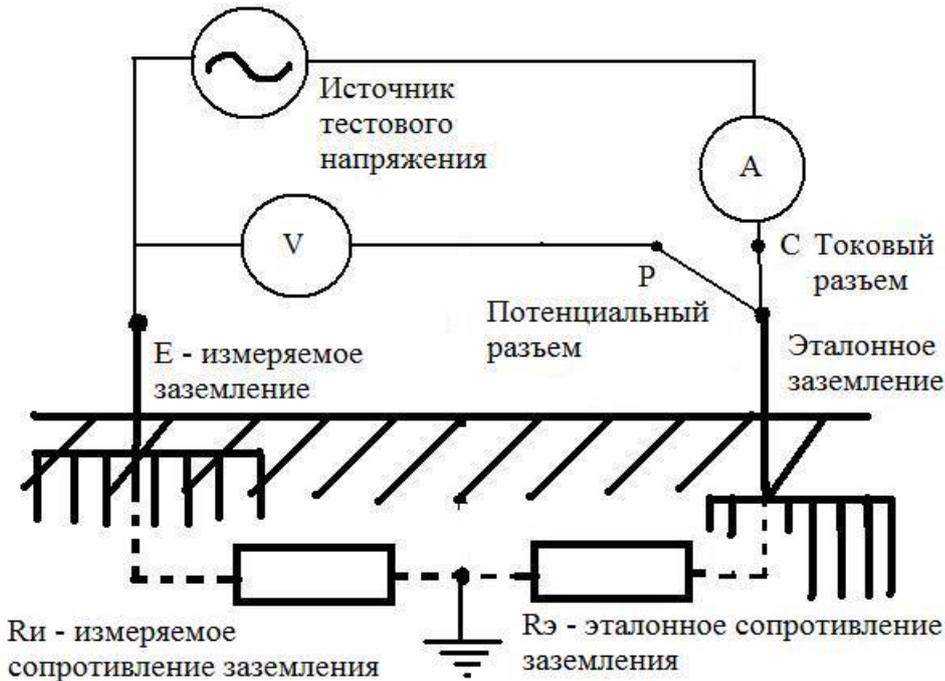

токовым электродом С и измеряемым заземлением Е по земле протекает переменный ток А. При этом, между измеряемым заземлением Е и вспомогательным потенциальным электродом Р возникает напряжение V. Прибор измеряет ток и напряжение и автоматически производит деление V на А, отображая на дисплее значение R сопротивления заземления.

7.2 При 2-х проводной схеме необходимо наличие очень надежного эталонного заземления,

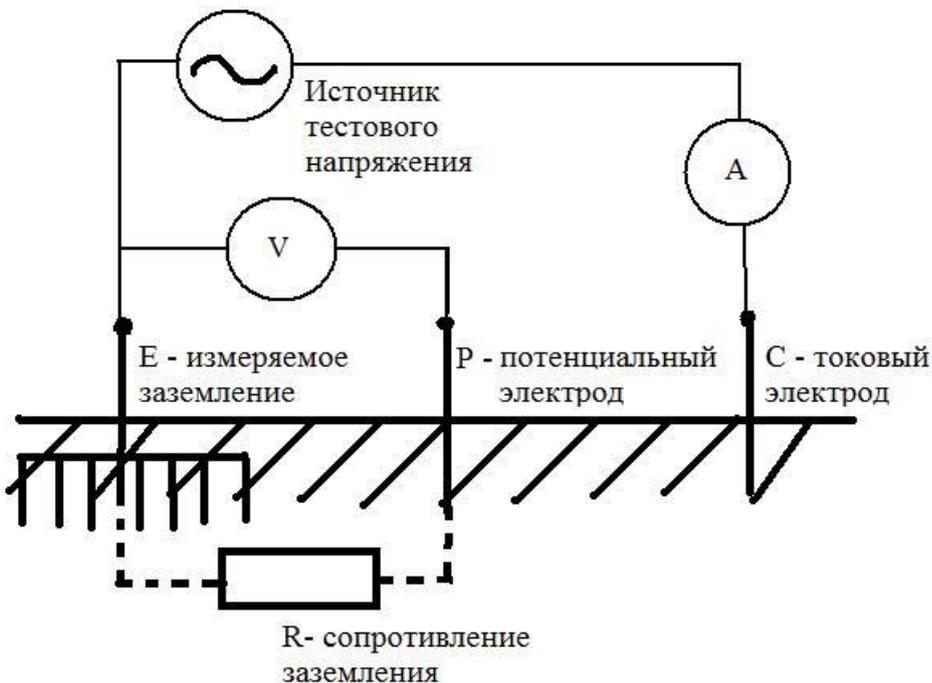

сопротивлением которого можно пренебречь. В этом случае потенциальное Р и токовое С гнезда прибора соединяются между собой и прибор генерирует ток, текущий в земле между эталонным и измеряемым сопротивлением. Одновременно с измерением тестового тока А, прибор измеряет напряжение V между электродами. Деля автоматически напряжение на ток – мы получим сумму сопротивления заземления измеряемого

и эталонного  $R_{э}$  заземления. При пренебрежимо малом сопротивлении эталонного заземления – показания прибора будут приближаться к значению  $R_{и}$  сопротивления измеряемого заземления.

## 8. Подготовка к измерениям

### 8.1 Проверка напряжения батареи:

Установите поворотный переключатель в положение , отличное от положения OFF . Прибор включится и ЖК-дисплей будет отображать

индикатор батареи: "  ". В случае , если индикатор показывает , что батареи разряжены , их необходимо заменить, в противном случае прибор не может оставаться в пределах допустимой погрешности .

| Индикация батареи  | Напряжение батареи |
|--|--------------------|
|  | $\geq 8.2$ В       |
|  | 7.8 В ~ 8.2 В      |
|  | 7.4 В ~ 7.8 В      |
|  | 7.0 В ~ 7.4 В      |
|  | $\leq 7$ В         |


### 8.2. Оценка напряжения помех .

При проведении измерений , в земле возможны флуктуации тока различной природы , оказывающие негативное влияние на результаты измерений . Для нормальной точности необходимо , чтобы напряжение помех не превышало 10 Вольт . Для измерения :

-Подключите к исследуемому электроду Rx провод , соединенный с гнездом E

-Подключите к вспомогательному электроду провод , соединенный с гнездом V .

-Установите поворотный переключатель в положение EARTH VOLTAGE , при этом дисплей отобразит напряжение помех (Внимание: при

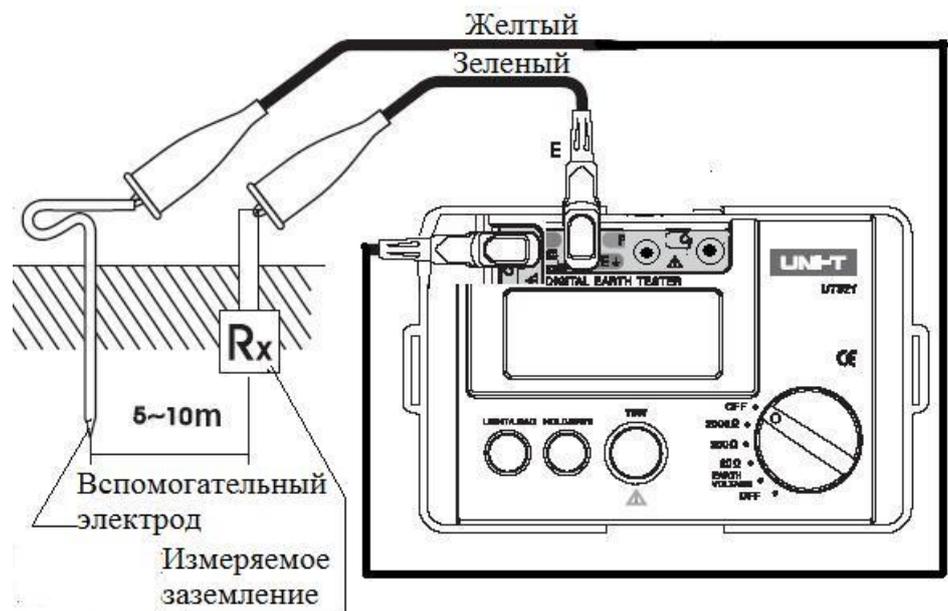

измерении напряжения заземления не нужно нажимать кнопку TEST).

Если измеряемая величина превышает 10 В, то необходимо отключить всё подключенное к измеряемому заземлению оборудование. Подождать, пока снизится напряжение помех , а затем повторить измерение. Возможно , изменить месторасположение вспомогательного электрода . В противном случае, точность измерений будет существенно ниже .



#### Предупреждение:

Измерение напряжения помех проводится проводами подключенными к гнездам V и E . От других гнезд P и C провода должны быть отключены ! В противном случае, это может привести к поломке прибора или отсутствию результатов .

## 9. Проведение измерений по 3-х проводной схеме


### Предупреждение .

При проведении измерения сопротивления заземления, максимальное напряжение между E и C около 50 В. Не прикасайтесь к внешней части щупов и вспомогательных штырей во избежание поражения электрическим током.

#### 9.1. Подключение прибора по 3-х проводной схеме .

Вбейте 2 вспомогательных электрода в землю / грунт. Минимальное расстояние между измеряемым электродом (E), потенциальным электродом (P) и токовым электродом (C) должно быть 5-10 метров друг от друга, как показано ниже на рисунке 2:

(Внимание: обеспечьте влажную почву в местах контакта электродов . Если почва слишком сухая, то необходимо увлажнить ее достаточным количеством воды. Каменистая почва или песок также нуждаются в поливе перед испытанием.

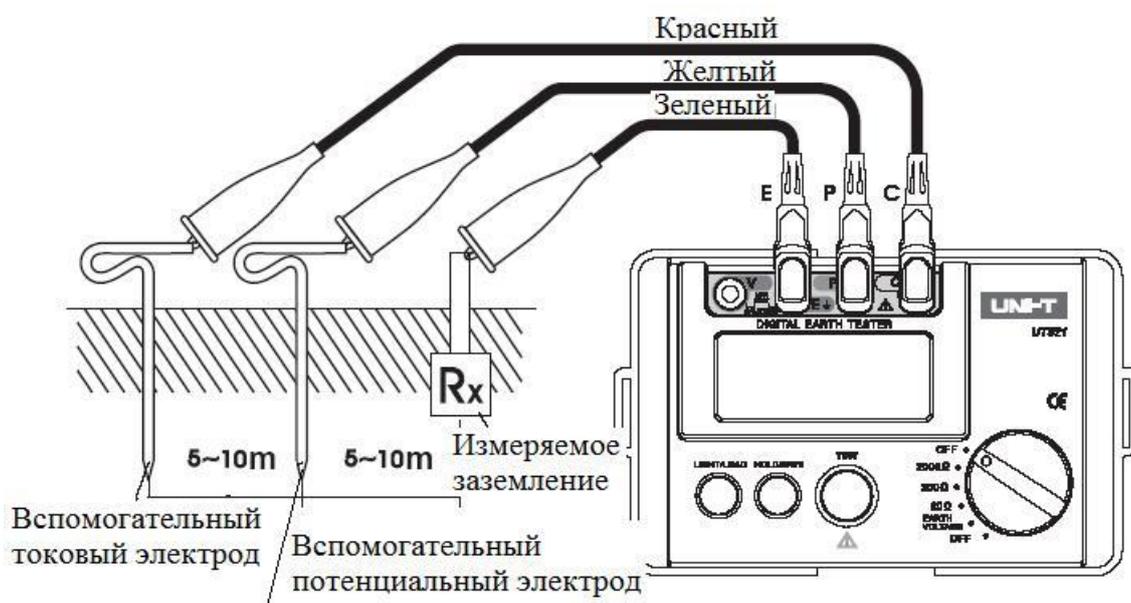

C – токовый вспомогательный электрод

P – потенциальный вспомогательный электрод

E – исследуемый измеряемый заземляющий электрод

#### 9.2. Измерение сопротивления заземления .

Установите поворотный переключатель в положение 2000 Ом (Максимальный диапазон) и нажмите кнопку " TEST " включится подсветка кнопки и ЖК-дисплей будет отображать значение сопротивления заземления. Если значение сопротивления <200 Ом, установите поворотный переключатель на 200 Ом, ЖК-дисплей будет отображать значение сопротивления заземления на данном диапазоне с большим разрешением . Если значение сопротивления <20 Ом, установите поворотный переключатель в положение 20 Ом, ЖК-дисплей отобразит значение сопротивления заземления с еще более лучшим разрешением .

(Примечание: Если провода C или E не соединены надежно с гнездами и электродами , или сопротивление заземления превышает выбранный диапазон более чем 14 КОм на пределе 20 Ом , более чем 26 кОм на пределе 200 Ом и более чем 78кОм а пределе 2000 Ом или

схема измерения разорвана , то LCD дисплей покажет " - - - Ω " ( отсутствие контакта ), значит необходимо проверить все соединения, не слишком ли сухая почва и т.д..

Когда же тестируемое заземление превышает выбранный диапазон измерения, но на пределе 20 Ом оно менее 14 КОм, на пределе 200 Ом менее 26 КОм, или на пределе 2000

Ом менее 78 КОм, LCD-дисплей покажет "OL" (перегрузка), т е контакт есть, измерения возможны, но значение сопротивления заземления находится за пределами выбранного диапазона.

Предупреждение: Если измерительные провода перекрещены или скручены – это может влиять на точность измерений за счет паразитной индуктивной связи. При подключении щупов, они должны быть очищены от земли. Если на вспомогательных штырях налипло много земли, это может привести к отклонению показаний.

### 9.3. Автоотключение.

Прибор будет включаться после нажатия кнопки TEST кнопки и установки поворотного переключателя в рабочее положение, кроме OFF (выключено). Авто выключение происходит примерно после 10 минут неактивности прибора.

### 9.4 Подсветка шкалы

Во время тестирования в плохо освещенных областях, необходимо нажать кнопку «Light/Load», подсветка включится, на ЖК-дисплее появится соответствующий знак. Нажмите эту кнопку еще раз для отключения подсветки.

### 9.5. Удержание показаний.

Функция удержания показаний: во время тестирования, слегка нажмите кнопку "Hold / Save", включится функция сохранения данных, соответствующее значение тестирования будет сохранено и на ЖК-дисплее появится соответствующий знак H. Слегка нажмите кнопку "Hold / Save" еще раз для отмены этой функции.

### 9.6. Функция сохранения данных:

Нажмите и удерживайте кнопку "Hold / Save" примерно 2 секунды. Включится функция сохранения значений с отображением этого режима значком SAVE с левой стороны дисплея и, отображаемые на индикаторе в данный момент значения будут сохранены в памяти прибора за номером, показанным под значком SAVE. Нажмите кнопку "Hold / Save" еще раз для сохранения следующего значения и т.д.. Для отключения этой функции нажмите кнопку "Hold / Save" и удерживайте её примерно 2 секунды. Если количество сохраненных данных превышает 20, на дисплее отображается FULL при попытке сохранения очередных значений.

### 9.7. Функция чтения данных из памяти.

Для чтения ранее сохраненных значений - нажмите и удерживайте кнопку "Light / Load" около 2 секунд, прибор войдет в режим чтения данных с отображением в левой части дисплея значка LOAD. Под значком будет показан номер сохраненного значения 01. Нажмите кнопку "Light / Load" еще раз, чтобы показать адрес сохраненных значений с номером 02 и т. д. до 20 сохраненных значений. Если вы хотите вернуть сохраненные значения с предыдущим серийным номером - , нажмите кнопку "Hold / Save" один раз. (в режиме чтения данных, кнопка "Hold / Save" уменьшает значение номера ячейки памяти, а кнопка "Light / Load" увеличивает его). В случае попытки чтения очищенной памяти – на дисплей выводится значение «о». Для выхода из функции чтения данных - нажмите и удерживайте кнопку "Light / Load" около 2 секунд.


### 9.8. Удаление сохраненных данных:

При выключенном приборе и положении OFF Поворотного переключателя, нажмите кнопки "Hold / Save" и "Light / Load" одновременно и затем включите прибор поворотным переключателем, ЖК-дисплей отобразит "C L.", т е все данные из памяти удалены.

## 10. Упрощенные измерения по 2-х проводной схеме

Этот метод применяется, когда невозможно использовать вспомогательные заземляющие

штыри. Наличие в сфере досягаемости на месте проведения измерений хорошо и надежно заземленных объектов в качестве эталонного заземления, помимо измеряемого устройства заземления, таких как металлическая ванная для воды, металлические водяная батарея, промышленное заземление допускает

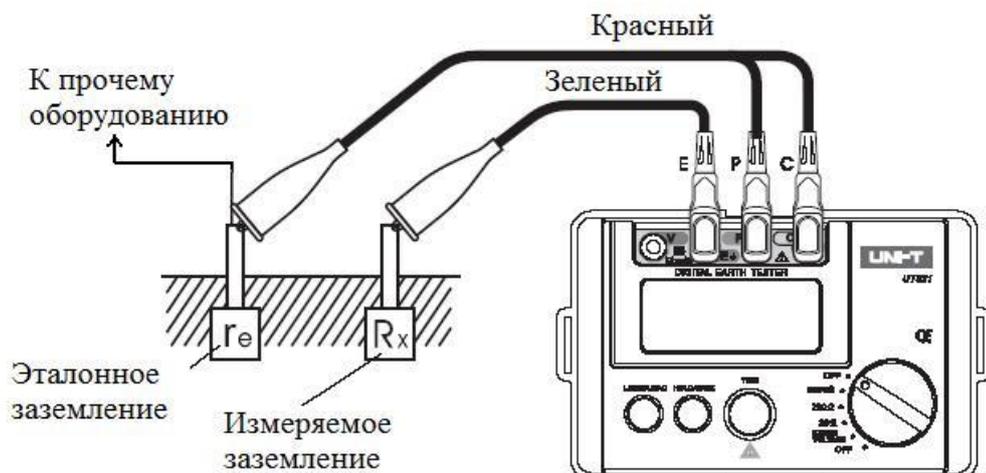

использование метода 2-проводной схемы ( через гнездо E и закороченные гнезда P и C ). Соединения показаны на рисунке 3:

При использовании этого метода, P и C должны быть соединены вместе специальным проводом, входящим в комплект поставки.

### Опасность

При использовании в качестве эталонного заземления - заземляющих систем мощных работающих электрических устройств, пожалуйста, будьте осторожны, так как в случае пробоя напряжения имеется опасность поражения электрическим током.

## 11. Обслуживание и Ремонт.

### 11.1 Обслуживание.

11.2 Замену батареи производят при индикации разряда батареи следующим образом:

А. отключите прибор и удалите все измерительные провода.

В. освободите винт в нижней части и откройте батарейный отсек.

С. Замените все старые источники питания на новые.


Д. После замены батарей, закройте отсек и закрутите винт.

Удалите все батареи, если прибор не используется в течение длительного времени, чтобы избежать утечек и коррозии внутри батарейного отсека.

### 11.3 Чистка прибора.

Для очистки поверхности прибора используйте мягкую ткань, смоченную мягким моющим средством, не используйте растворители, они приведут к коррозии дисплея.

### 11.4 Избегайте влаги.

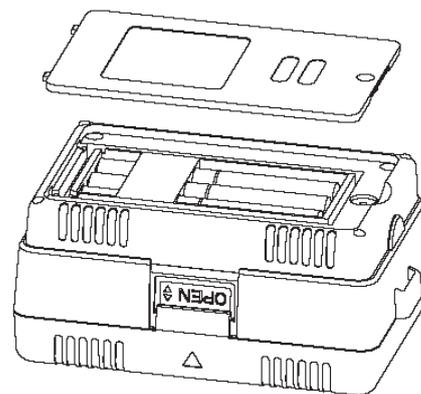

## Приложение 1.Информация о дистрибьюторе

### Сервис

Обслуживание и ремонт прибора в Республике Казахстан производится исключительно ТОО Test Instruments. В случае ремонта иными предприятиями, а также в случае применения запасных частей, не рекомендованных заводом изготовителем, ТОО Test Instruments ответственности за возможные последствия не несет.

### Поверка

Поверка данного прибора осуществляется в органах комитета по Стандартизации и Метрологии Республики Казахстан, либо в предприятиях, уполномоченных данным комитетом. Межповерочный интервал – 1 год

### Гарантия

На данный прибор устанавливается гарантия на соответствие характеристикам, установленным заводом изготовителем в течение одного года с момента приобретения прибора.

Данная гарантия не распространяется на приборы, имеющие следы видимых механических повреждений, а также поврежденные в результате неправильной эксплуатации (вследствие перегрузок, повышенной влажности и т.д..).

В случае выхода из строя прибора по вине завода – изготовителя, ТОО Test Instruments гарантирует бесплатную замену или ремонт прибора.

**ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОЙ И ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ!**

**С Уважением,**

Все Ваши замечания и пожелания, а также рекламации по гарантии направляйте по адресу: 050060, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Розыбакиева 184, ТОО Test instruments. Тел (727)-379 99 55 Факс(727)-379 98 93 Интернет: [www.ti.kz](http://www.ti.kz)



# CERTIFICATE


UNI-TREND GROUP LTD  
Certifies  
TOO "Test instruments",  
Republic of Kazakhstan, Almaty,  
Rozybakieva street N 184

As authorized distributor in Republic of Kazakhstan  
for UNI-T products.

UNI-TREND GROUP LTD trusts and charges TOO  
Test instruments following works :

- To present interests UNI-T in Republic of Kazakhstan .
- To make all works for receiving sanctions import UNI-T's products to Republic of Kazakhstan .
- To provide information for translating technician documentations to Russian's and Kazakh's languages .

*For and on behalf of*  
**UNI-TREND GROUP LIMITED**

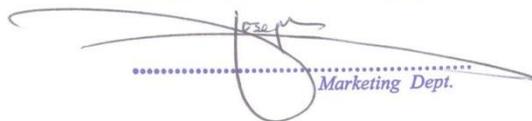  
.....  
*Marketing Dept.*



Certificate No.: QAC0956661

Сертификат о внесении в реестр средств измерений Республики  
Казахстан

Қазақстан Республикасының  
Сауда және интеграция  
министрлігі

"Техникалық реттеу және  
метрология комитеті"  
республикалық мемлекеттік  
мекемесі



Министерство торговли и  
интеграции Республики Казахстан

Республиканское государственное  
учреждение "Комитет  
технического регулирования и  
метрологии"

Нұр-Сұлтан қ.

г.Нур-Султан

Номер: KZ95VTN00006289

Дата выдачи: 08.04.2022

**СЕРТИФИКАТ №1503**  
об утверждении типа средств измерений

Зарегистрирован в  
реестре государственной  
системы обеспечения  
единства измерений  
Республики Казахстан  
08.04.2022 года  
за № KZ.02.01.01503-2022  
Действителен до  
08.04.2027 года\*

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных  
результатов испытаний утвержден тип

Измерители электрического сопротивления

наименование средства измерений

UNI-T 500-й серии, моделей UT501A, UT501B, UT502A, UT505A, UT505B, UT511,  
UT512, UT513A, UT516B, UT521, UT522, UT572, UT593, UT595

обозначение типа

Фирма «UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD»

наименование производителя

Китай

территориальное место расположения производства

заводские номера (диапазон заводских номеров)\*\*

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

Заместитель председателя

Шалабаев Кайсар Унласинович

Примечание:

\* - заполняется при утверждении типа средств измерений;

\*\* - заполняется при утверждении типа партии средств измерений.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.  
Электрондық құжат [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz) порталында тексере аласыз.  
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz). Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале [www.elicense.kz](http://www.elicense.kz).

